

Цифровой Мультиметр

Модель: ZT-C4

Руководство Пользователя

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный прибор представляет собой цифровой мультиметр с функцией автоматического выбора диапазонов, измерением истинных среднеквадратических значений. Оснащен LCD дисплеем с подсветкой, фонариком; разрядность шкалы – 4000 отсчетов. Питание прибора осуществляется с помощью батареек.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы прибором, во избежание поражения электрическим током, возникновения пожара или причинения вреда здоровью, следует ознакомится с информацией, касающейся техники безопасности.

1. Запрещается превышать максимально допустимые значения, указанные в руководстве.
2. Перед измерением напряжения свыше 25В для переменного тока и 36В для постоянного тока проверьте надежность подключения щупов и изоляции токоведущих частей.
3. Перед сменой режима измерения отключите все питающие напряжения схемы.
4. Работа с прибором при неверно установленном режиме или диапазоне представляет опасность. При превышении максимально допустимых значений выбранного диапазона на дисплее появится символ «OL».
5. Предупреждающие знаки:

	Опасное напряжение		Заземление
	Двойная изоляция		Низкий заряд батареи
	Осторожно, риск получения повреждений (см. Руководство Пользователя)		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрические характеристики					
Функция	Диапазон	Разрешение	Точность	Макс. значение	Прочее
Напряжение DC (В)	4.000В	0.001В	$\pm(0.5\%+3)$	600В	
	40.00В	0.01В			
	400.0В	0.1В			
	600В	1В			
Напряжение DC (мВ)	40.00мВ	0.01мВ	$\pm(1.0\%+3)$	400мВ	
	400.0мВ	0.1мВ			
Напряжение AC (В)	4.000В	0.001В	$\pm(1.0\%+3)$	600В	
	40.00В	0.01В			
	400.0В	0.1В			
	600В	1В			
Напряжение AC (мВ)	40.00мВ	0.01мВ	$\pm(1.5\%+3)$	400мВ	
	400.0мВ	0.1мВ			
Сила тока DC (А)	4.000А	0.001А	$\pm(1.2\%+3)$	10А (не >15сек.)	
	10.00А	0.01А			
Сила тока DC (mA)	40.00mA	0.01mA	$\pm(1.5\%+3)$	400mA	
	400.0mA	0.1mA			
Сила тока AC (А)	4.000А	0.001А	$\pm(1.2\%+3)$	10А (не >15сек.). Исключить входное напряжение!	
	10.00А	0.01А			
Сила тока AC (mA)	40.00mA	0.01mA	$\pm(1.5\%+3)$	400mA	
	400.0mA	0.1mA			
Сопротивление	400.0Ω	0.1Ω	$\pm(0.5\%+3)$	40MΩ	
	4.000kΩ	0.001kΩ			
	40.00kΩ	0.01kΩ			
	400.0kΩ	0.1kΩ			
	4.000MΩ	0.001MΩ			
	40.00MΩ	0.01MΩ			
Частота	4.000Гц	0.001Гц	$\pm(1\%+2)$	10.00 МГц	
	40.00Гц	0.01Гц			
	400.0Гц	0.1Гц			
	4.000кГц	0.001кГц			
	40.00кГц	0.01кГц			
	400.0кГц	0.1кГц			
	10.00МГц	0.01МГц			
Емкость	4.000нФ	0.001нФ	$\pm(5.0\%+20)$	4MФ	
	40.00нФ	0.01нФ			
	400.0нФ	0.1нФ			
	4.000мкФ	0.001мкФ			
	40.00мкФ	0.01мкФ			
	400.0мкФ	0.1мкФ			
Температура	4.000мФ	0.001мФ	$\pm(5.0\%+5)$		Исключить входное
	-20°C-1000°C (-4°F-1832°F)				
	$\pm(3\%+5)$				


NCV	\checkmark (NCV - Бесконтактное измерение значений напряжения)	напряжение!
Проверка диодов	\checkmark (Прямой постоянный ток 5mA, напряжение 3В)	
Целостность цепи	\checkmark (не более 50Ω)	

Общие характеристики		
Дисплей (LCD)	4000 цифры	True RMS
Выбор диапазонов	Автоматический режим	Фиксация значений
Материал	ABS/PVC	Подсветка
Частота обновления	3 раза/сек.	Фонарик
Индикация разряда батареи	\checkmark	Автоотключение

Конструкционные параметры		
Размеры	120*60*33мм.	
Вес	137.5г	
Тип батареи	1.5 В AAA * 2шт.	
Гарантия	1 год	

Условия окружающей среды		
Эксплуатация	Температура	0~40°C
Влажность		<75%
Хранение	Температура	-20~60°C
	Влажность	<80%

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

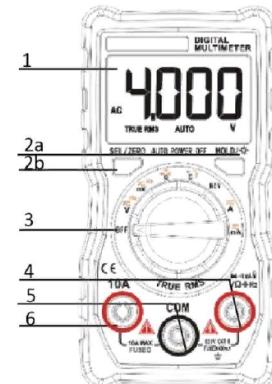

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. LCD дисплей.

2а. Кнопка «HOLD».

Для фиксации значения нажмите данную кнопку – на дисплее появится индикатор «HOLD», для выхода из режима фиксации значений нажмите данную кнопку повторно. Для включения подсветки/фонарика нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 2 секунд, повторите эту же процедуру для их выключения.

2б. Кнопка «SELECT».

Используется для переключения режимов AC/DC, Сопротивление/Емкость, Частота, Проверка диодов/целостности цепи.

3. Поворотный переключатель.

Используется для переключения режимов и диапазонов. (Переключение производится, начиная с позиции «OFF», по часовой стрелке).

3а. OFF – выключен.

3б. Напряжение AC (B)/DC (B) / Частота (Напряжение - V).

3в. Напряжение AC (mВ)/DC (mВ) / Частота (Напряжение - mV).

3г. Целостность цепи/Проверка диодов/Сопротивление/ Емкость.

3д. Температура.

3е. NCV (Бесконтактное измерение значений напряжения).

3з. Сила тока AC/DC (A) (Сила тока - A).

3и. Сила тока AC/DC (mA) (Сила тока - mA).

ПРОВЕРКА ДИОДОВ

1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а

красный – в гнездо «VΩHz».

2. Установите ручку поворотного переключателя в положение «Сопротивление», нажмите кнопку «SELECT» для переключения

НАПРЯЖЕНИЯ

1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо .
 2. Установите ручку поворотного переключателя в положение режима измерения напряжения «V» или «mV».
 3. Нажмите кнопку «SELECT» для выбора режима AC/DC.
 4. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи.
 5. Считайте значение, отобразившееся на дисплее.
- Внимание:**
- а. Запрещается проводить измерения если максимально допустимые значения напряжения, указанные в Руководстве, превышены.
 - б. В процессе измерений запрещено дотрагиваться до измеряемой цепи под высоким напряжением.

ВНИМАНИЕ:

В процессе измерений не подавайте на вход напряжение, превышающее 36В для постоянного и 25В для переменного напряжения.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный измерительный провод в гнездо или «10A» (в зависимости от значений силы тока).
 2. Установите ручку поворотного переключателя в положение режима измерения тока «A» или «mA».
 3. Нажмите кнопку «SELECT» для выбора режима AC/DC.
 4. Разомкните измеряемую цепь. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи и подайте питание.
 5. Считайте значение, отобразившееся на дисплее.
- Внимание:**
- а. Запрещается проводить измерения если максимально допустимые значения тока, указанные в Руководстве, превышены.
 - б. Используйте гнездо «10A» и режим «A» если измеряемая величина точно неизвестна. Затем, при необходимости, переключите режим измерения на «mA» и используйте гнездо .

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо .
 2. Установите ручку поворотного переключателя в положение «Сопротивление», на дисплее отобразится символ «OL».
 3. Подсоедините щупы к исследуемому сопротивлению.
 4. Считайте значение, отобразившееся на дисплее.
- Внимание:**
1. Перед измерением сопротивления в цепи, убедитесь, что электропитание схемы отключено и возможные конденсаторы разряжены.
 2. В режиме измерения сопротивления запрещено подавать напряжение.

ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ

1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо .
2. Установите ручку поворотного переключателя в положение «Сопротивление», нажмите кнопку «SELECT» для переключения режимов проверки Целостности цепи/диодов.
3. Соедините измерительные провода с исследуемой цепью.
4. Если сопротивление будет ниже 50Ω, что свидетельствует о коротком замыкании, раздастся звуковой сигнал.

Внимание:

В режиме проверки целостности цепи запрещено подавать напряжение.

режимов проверки Целостности цепи/диодов.

3. Подключите измерительные провода к проверяемому диоду: красный провод к аноду, а чёрный – к катоду.
4. На дисплей будет показано приблизительное падение напряжения на диоде при протекании через него прямого тока.
5. При обратном подключении измерительных проводов к диоду на дисплее отобразится символ «OL».

Внимание:

- а. В режиме проверки диодов запрещено подавать напряжение.
- б. Перед проведением проверки диодов убедитесь, что электропитание схемы отключено и возможные конденсаторы разряжены.

ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ

1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо .
2. Установите ручку поворотного переключателя в положение режима измерения Частоты.
3. Соедините измерительные провода с исследуемой цепью.
4. Считайте значение частоты/рабочего цикла, отобразившееся на дисплее.

Внимание:

- а. Режим измерения Частоты возможно использовать при измерении высокой частоты с низким напряжением.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

1. Вставьте чёрный штекер термопары в гнездо «COM», а красный – в гнездо .
2. Установите ручку поворотного переключателя в положение режима измерения Температуры. На дисплее отобразится значение показателя температуры окружающей среды. При помощи кнопки «Select» выберите необходимую шкалу °C или °F.
3. Подключите рабочий конец термопары к объекту измерения.
4. Считайте значение температуры, отобразившееся на дисплее.

Внимание:

- а. В режиме измерения температуры запрещено подавать напряжение.

БЕСКОНТАКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ

1. Установите поворотный переключатель в режим «NCV».
2. Проведите прибор вдоль исследуемого объекта, когда внутренний сенсор обнаружит напряжение переменного тока, прибор издаст звуковой сигнал. Чем больше напряжение, тем быстрееозвучат звуковые сигналы.

Вторая функция режима NCV:

Вставьте красный измерительный провод в гнездо , а чёрным коснитесь линии под напряжением (L-Line) и нулевой линии (N-line) источника питания. Определить тип линии (L-Line или N-line) можно по звуковым сигналам. Если сигналы сильные, тип линии – L-Line, если нет – N-line.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

1. Мультиметр автоматически переходит в «спящий» режим если в течение 15 минут не происходит переключение поворотного переключателя или нажатие кнопок прибора.
2. За минуту до выключения прибор раз издаст пять коротких звуковых сигналов.
3. Нажатие кнопки «Select» выводит прибор из «спящего» режима в рабочий.
4. Для деактивации режима автоматического выключения нажмите и удерживайте кнопку «Select» при включении прибора. В случае успешной деактивации данной функцииозвучат три звуковых сигнала.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена элементов питания и предохранителей должна производиться только после изучения надлежащего способа замены, при наличии возможности провести соответствующую

